



# ***libinet***

**SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU  
I REJESTRACJI CZASU PRACY**

**Historia zmian 1.14.1.2**

Copyright © 2026 by **MicroMade**

All rights reserved

Wszelkie prawa zastrzeżone

# **MicroMade**

## **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16**

**Tel./fax: 67 213.24.14**

**E-mail: [mm@micromade.pl](mailto:mm@micromade.pl)**

**Internet: [www.micromade.pl](http://www.micromade.pl)**

Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte w niniejszej publikacji są własnością odpowiednich firm.

## Spis treści

<b>1. Informacje ogólne.....</b>	<b>5</b>
1.1 Licencje.....	5
1.2 Wymagania sprzętowe.....	6
<b>2. Nowości w wersji 1.10.....</b>	<b>7</b>
2.1 Obsługa urządzeń sieciowych.....	7
2.1.1 Kontrolery sieciowe bibi-K22 i bibi-K25.....	7
2.1.2 Rejestratory Czasu Pracy.....	7
2.1.3 Interfejs Ethernet-RS485 bibi-F22.....	8
2.2 Podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową.....	8
2.2.1 Konfiguracja serwera do podglądu danych przez przeglądarkę www.....	8
2.2.2 Korzystanie z podglądu raportów przez pracowników.....	8
2.3 Nowe funkcje i raporty programu.....	10
2.3.1 Edycja kalendarza ogólnego.....	10
2.3.2 Edycja nieobecności.....	10
2.3.3 Raport zarejestrowanych zdarzeń.....	11
2.3.4 Raport RODO.....	11
2.3.5 Instalacja terminali.....	11
2.4 Funkcje pomocy w programie.....	12
2.4.1 Instrukcja obsługi.....	12
2.4.2 Zdalna pomoc systemu bibinet.....	12
2.4.3 Przedłużenie abonamentu.....	12
2.5 Kopia bezpieczeństwa.....	12
2.6 Program biFakty.....	13
2.7 Tworzenie dokumentów pdf.....	13
<b>3. Nowości w wersji 1.11.....</b>	<b>14</b>
3.1 Nowości wersji 1.11.1.01.....	14
3.2 Nowości wersji 1.11.1.02.....	14
<b>4. Nowości wersji 1.12.....</b>	<b>15</b>
4.1 Nowości w programie bibi:.....	15
4.2 Nowości w programie bibiFakty:.....	15
4.3 BibiBramka:.....	15
<b>5. Nowości wersji 1.14.....</b>	<b>16</b>
5.1 Nowości w programie bibi:.....	16
<b>6. Historia zmian.....</b>	<b>17</b>
6.1 wersja 1.10.0.0 - 25.03.2011.....	17
6.2 wersja 1.10.4.0 - 10.02.2012.....	17
6.3 wersja 1.10.5.0 - 07.05.2012.....	17
6.4 wersja 1.10.6.0 - 22.03.2013.....	18
6.5 wersja 1.10.7.0 - 10.09.2013.....	18
6.6 wersja 1.10.7.2 - 18.02.2014.....	18
6.7 wersja 1.10.7.4 - 19.05.2014.....	18
6.8 wersja 1.10.7.5 - 25.06.2014.....	18
6.9 wersja 1.10.11.1 - 25.03.2015.....	18
6.10 wersja 1.10.11.2 - 13.04.2015.....	19
6.11 wersja 1.10.11.3 - 14.05.2015.....	19
6.12 wersja 1.10.11.5 - 30.06.2015.....	19
6.13 wersja 1.10.11.7 - 23.12.2015.....	19
6.14 wersja 1.10.11.8 - 10.06.2016.....	20
6.15 wersja 1.10.11.9 - 28.06.2016.....	20

6.16 wersja 1.10.11.10 - 09.09.2016.....	20
6.17 wersja 1.10.11.11 - 13.01.2017.....	20
6.18 wersja 1.10.11.12 - 27.02.2017.....	20
6.19 wersja 1.10.11.14 - 26.05.2017.....	21
6.20 wersja 1.10.11.15 - 10.01.2018.....	21
6.21 wersja 1.10.11.20 - 21.05.2018.....	21
6.22 wersja 1.10.11.21 - 15.07.2018.....	21
6.23 wersja 1.10.11.23 - 18.04.2019.....	21
6.24 wersja 1.10.12.01 - 09.10.2019.....	22
6.25 wersja 1.10.14.01 - 17.01.2020.....	22
6.26 wersja 1.10.14.02 - 01.06.2020.....	22
6.27 wersja 1.10.15.01 - 14.09.2020.....	22
6.28 wersja 1.10.16.01 - 20.11.2020.....	22
6.29 wersja 1.10.16.03 - 23.04.2021.....	22
6.30 wersja 1.11.01.01 - 18.03.2022.....	22
6.31 wersja 1.11.01.02 - 29.06.2022.....	23
6.32 wersja 1.12.02.03 - 27.11.2023.....	23
6.33 wersja 1.12.03.02 - 15.12.2023.....	23
6.34 wersja 1.12.03.03 - 09.01.2024.....	23
6.35 wersja 1.12.03.04 - 12.01.2024.....	23
6.36 wersja 1.12.03.05 - 24.01.2024.....	24
6.37 wersja 1.12.05.01 - 30.08.2024.....	24
6.38 wersja 1.12.05.09 - 07.11.2024.....	24
6.39 wersja 1.12.05.12 - 25-09-2025.....	24
6.40 wersja 1.14.01.01 - 18-02-2026.....	24
6.41 wersja 1.14.01.02 - 17-03-2026.....	24

# 1. Informacje ogólne

Program bibi przeznaczony jest do obsługi systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet. System sprawdza się zarówno w małej jak i dużej firmie - maksymalnie obsługuje 15 000 pracowników. Minimalny system to pojedynczy kontroler pełniący funkcję kontroli dostępu bądź rejestracji czasu pracy podłączony do pojedynczego komputera. Natomiast, dzięki możliwości dołączania urządzeń do wielu komputerów i wykorzystaniu w komunikacji internetu, maksymalne możliwości systemu bibinet są praktycznie nieograniczone.

System jest ciągle unowocześniany (w tym jego oprogramowanie). Historia zmian znajduje się na końcu opracowania.

## 1.1 LICENCJE

Oprogramowanie jest licencjonowane. Licencja określa zakres działania programu co do ilości obsługiwanych osób, określa funkcje programu i aktywne opcje dodatkowe.

Od wersji 1.10 dostępne są następujące licencje na używanie oprogramowania bibi.net:

- **bibi.KD** – 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa tylko funkcji kontroli dostępu, możliwość pracy tylko na jednym komputerze, obsługa urządzeń sieciowych (np. bibi-F22), maksymalnie 10 000 użytkowników.
- **bibi.50** – 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 1 komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, max. 50 użytkowników.
- **bibi.150** – 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 3 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 150 użytkowników.
- **bibi.500** – 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 3 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 500 użytkowników.
- **bibi.XL** – 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 6 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 10 000 użytkowników.
- **bibi.XXL** – obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 8 komputerach, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, do 15 000 użytkowników, zawiera 2 klucze sprzętowe bibi.HAK do szyfrowania danych. **Licencja nie może współpracować z systemami, w których wykorzystane są kontrolery bibi-K12 i starsze.**

Oraz licencje specjalne

- **bibi.EDU** – specjalna licencja dla szkół i wyższych uczelni, 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 1 komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, możliwe dokupienie opcji podglądu raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową, max. 10 000 użytkowników.
- **bibi.EDP** – specjalna licencja dla przedszkoli umożliwiająca pracę z dodatkowym programem bibiPrzedszkole, 2 klucze sprzętowe do kodowania danych bibiHAK, obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, możliwość pracy na 1 komputerze, obsługa urządzeń sieciowych, do 10 000 użytkowników.

Powyższe licencje można rozszerzać o dodatkowe stanowiska komputerowe, dodatkowe opcje, dokupować klucze sprzętowe – w zależności od potrzeb.

Wersja 1.14 programu bibi potrafi obsługiwać urządzenia włączane w sieć Ethernet co znacznie upraszcza instalację systemu szczególnie w odległych lokalizacjach. Komunikacja z tymi urządzeniami jest szyfrowana z siłą 3DES i może odbywać się zarówno przez sieć lokalną LAN jak i publiczną Internet.

W wersji tej udostępniono podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową. Jest to opcja dodatkowa opłacana w postaci rocznego abonamentu. Podgląd jest zabezpieczony przy pomocy protokołu SSL.

## 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Program bibi wersja 1.14 powinien pracować w środowisku Windows® 10/11, Windows® Server 2012/2016/2019/2022 i jest przystosowany do pracy w sieci Ethernet opartej na protokole TCP/IP.

Struktura systemu oparta jest o węzły sieci. W każdym węźle sieci zainstalowano oprogramowanie bibinet serwer. Węzłem musi być komputer do którego podłączamy urządzenia systemu bibinet.

Do komputera będącego węzłem sieci bibi.net można podłączać dodatkowe komputery – terminale (zgodnie z posiadaną licencją).

### Wymagania na komputery w systemie bibinet

Do pracy w sieci bibinet zalecany jest następujący komputer o parametrach nie gorszych niż:

- minimum 8 GB pamięci RAM
- HDD - 100 MB wolnego miejsca
- Port USB 1.1
- Karta sieciowa Ethernet
- Zainstalowany protokół TCP/IP
- Udostępnione do komunikacji porty 0xb1b1 i 0xb1b2 (dziesiętnie 45489 i 45490)
- Stały numer IP lub numer otrzymywany z serwera DNS
- System Windows 10/11, Windows Server 2012/2016/2019/2022

Węzeł systemu bibinet i podłączone do niego terminale muszą pracować:

- w jednej domenie albo
- w grupie roboczej.

**Nie można mieszać tych dwóch sposobów identyfikacji w ramach jednego węzła systemu bibinet.**

Dodatkowo terminale i serwer powinny być w tym samym segmencie sieci. W przypadku różnych segmentów potrzebna jest konfiguracja routera uwzględniająca obsługę RPC, co jest dosyć skomplikowane (dlatego niezalecane).

## 2. Nowości w wersji 1.10

### 2.1 OBSŁUGA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

#### 2.1.1 Kontrolery sieciowe *bibi-K22* i *bibi-K25*

Od wersji 1.10.11 program ma możliwość obsługi kontrolerów sieciowych **bibi-K22** (obsługa 2 przejść) i **bibi-K25** (obsługa 8 przejść), od wersji 1.10.11.7 kontroler windy **bibi-K28** oraz od wersji 1.12.2.3 kontroler szafek **bibi-K26**

Kontrolery posiadają wewnętrzną magistralę bibiBUS (RS485), do której można dołączać:

- czytniki kart zbliżeniowych bibi-R40 i bibi-R50 – odporne na warunki atmosferyczne
- eleganckie czytniki kart zbliżeniowych z frontem szklanym bibi-R41 i bibi-R51 – możliwy dowolny nadruk wg projektu klienta
- czytniki kart z ekranem dotykowym LCD bibi-R42 i bibi-R52 dedykowane do ewidencji czasu pracy
- eleganckie czytniki kart zbliżeniowych z frontem szklanym i klawiaturą bibi-R43 i bibi-R53 – możliwy dowolny nadruk wg projektu klienta
- czytniki bezprzewodowe bibi-R44 i bibi-R54
- czytniki kart Mifare bibi-R55 (bez klawiatury) i z klawiaturą bibi-R56
- czytniki panelowe bibi-R47 i bibi-R57 przeznaczone głównie do pracy astabilnej
- małe czytniki kart Mifare odporne na warunki atmosferyczne bibi-R58
- terminale bibi-T40 i bibi-T50 – czytniki z wejściami kontrolnymi oraz z wyjściem do sterowania rygłem
- moduły dodatkowych wejść/wyjść bibi-D51, bibi-D52, bibi-D53
- terminale bibi-T30 przeznaczone do obsługi czytników innych producentów ( z interfejsem Wiegand'a )
- wyświetlacze czasu systemowego bibi-D50.

Cztery konfigurowalne wejścia kontrolne służą do podłączenia czujników otwarcia drzwi, przycisków wyjścia (lub kurtyny), czujek sabotażowych, alarmowych itp.

Wstępną konfigurację kontrolerów przeprowadza się na etapie ich montażu w obiekcie przy pomocy specjalnego programu biSprzetLAN.exe

W programie bibi wykonuje się docelową konfigurację urządzeń. Po otwarciu okna Opcje systemu bibi klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie komputera – węzła sieci bibinet i z menu wybieramy funkcję dodaj dostawcę. Wpisujemy nazwę (np. miejsce w którym jest umieszczony kontroler) i wybieramy typ dostawca sieci TCP/IP. Ustawiamy typ urządzenia na **bibi-K22** lub **bibi-K25** i wpisujemy jego numer seryjny, a następnie wciskamy klawisz Przypisz. W otwartym oknie wpisujemy numer identyfikacyjny kontrolera. Numer ten można znaleźć na tylnej ścianie obudowy urządzenia lub na naklejce przyklejonej do karty inwentaryzacyjnej znajdującego się wewnątrz opakowania kontrolera.

Po potwierdzeniu operacji program nawiąże komunikację z kontrolerem samoczynnie.

#### 2.1.2 Rejestratory Czasu Pracy

Kolejnymi urządzeniami sieciowymi obsługiwanymi przez program bibi od wersji 1.10.7 są rejestratory czasu pracy **bibi-C24** i **bibi-C25**. Posiadają one wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID i kolorowy ekran dotykowy.

Urządzenia mogą pracować samodzielnie lub być częścią systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy *bibinet*.

Wybór rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejście, wyjście, normalne, służbowe, przerwa itp.) odbywa się na kolorowym panelu dotykowym rejestratorów.

Komunikacja z komputerem zarządzającym realizowana jest poprzez sieć Ethernet protokołem TCPiP.



Na Targach Zabezpieczeń Securex 2014 w Poznaniu rejestratory otrzymały Złoty Medal MTP i Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów.

### 2.1.3 Interfejs Ethernet-RS485 *bibi-F22*

Starsze kontrolery **bibi-K12** [obecnie nieprodukowane] można podłączać do systemu przez sieć Ethernet przy pomocy interfejsu **bibi-F22**. Interfejs umożliwia podłączenie do 100 kontrolerów **bibi-K12** na magistrali RS485. Zapewnia też izolację galwaniczną pomiędzy urządzeniami.

Interfejs umożliwia podłączenie kontrolera lub kontrolerów **bibi-K12** do najbliższego gniazdka sieci Ethernet, co znacznie upraszcza budowanie systemów kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy. Możliwe jest też podłączenie go do routera internetowego. Można w ten sposób obsługiwać odległe lokalizacje, nie angażując do celu tego dodatkowych komputerów.

Podłączanie interfejsu do systemu odbywa się w prosty sposób w programie **bibi**. Po otwarciu okna Opcje systemu **bibi** klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie komputera – węzła sieci **bibinet** i z menu wybieramy funkcję **dodaj dostawcę**. Wpisujemy nazwę (np. miejsce w którym jest umieszczony interfejs) i wybieramy typ dostawcy sieci TCP/IP. Ustawiamy typ urządzenia na **bibi-F22** i wpisujemy jego numer seryjny, a następnie wciskamy klawisz **Przypisz**. W otwartym oknie wpisujemy numer identyfikacyjny interfejsu. Numer ten można znaleźć na tylnej ścianie obudowy interfejsu lub na naklejce przyklejonej do arkusza identyfikacyjnego znajdującego się wewnątrz opakowania interfejsu.

Po potwierdzeniu operacji program nawiąże komunikację z interfejsem samoczynnie.



## 2.2 PODGLĄD RAPORTÓW PRACOWNICZYCH PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ

Podgląd raportów dla pracowników przez przeglądarkę internetową jest dostępny dla użytkowników systemu, których oprogramowanie oparte jest na licencji **bibi.50**, **bibi.150**, **bibi.500**, **bibi.XL** lub **bibi.XXL** z wykupioną opcją dodatkową. Opłata za tę opcję jest pobierana w postaci rocznego abonamentu.

Przy zakupie tej opcji należy podać numer IP komputera – węzła sieci **bibinet** z którego pobierane będą dane do podglądu lub jego nazwę w sieci (np. [www.micromade.pl/raporty](http://www.micromade.pl/raporty)). Na tej podstawie **MicroMade** przygotowuje i przesyła do zainteresowanej firmy 3 pliki niezbędne do zainstalowania bezpiecznego certyfikatu SSL zabezpieczającego poufność udostępnianych danych.

### 2.2.1 Konfiguracja serwera do podglądu danych przez przeglądarkę www

Aby skonfigurować serwer należy

- Zamknąć program **bibi**
- Uruchomić program **biserver**, zalogować się jako administrator, ustawić poziom zabezpieczeń połączeń zewnętrznych na wysoki, wprowadź nowe zasady, nie restartować systemu Windows
- Przejsć Dalej wciskając przycisk w dolnej części okna
- W okienku *Certyfikaty SSL* węzła z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję *Dodaj nowy certyfikat*. Wskazać plik *certificate.pfx* otrzymany od **MicroMade** i w dolnym oknie *Hasło PFX*: wpisać kod przesłany w pliku *certificate.txt*. Potwierdzić operację klawiszem **Otwórz**. Certyfikat SSL zostanie zainstalowany.
- Następnie w oknie *Usługi serwera* należy kliknąć prawym klawiszem myszy na usłudze *Dostęp pracowników do własnych raportów przez serwer WWW* i uruchomić usługę.

### 2.2.2 Korzystanie z podglądu raportów przez pracowników.

Pracownik wpisuje adres serwera w przeglądarce internetowej w postaci: <https://215.177.278.194>

Jeżeli serwer oparty jest na darmowym certyfikacie SSL może pokazać się okno informujące o niepoprawności certyfikatu SSL. Aby to ostrzeżenie nie pokazywało się należy zakupić certyfikat SSL wydany przez zaufany urząd certyfikacji.

### Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web

Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę sieci Web nie został wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji.

Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę oszukania Cię lub przechwycenia danych, które wysyłasz do serwera.

**Zaleca się zamknięcie tej strony sieci Web i przerwanie przeglądania tej witryny sieci Web.**

- Kliknij tutaj, aby zamknąć tę stronę sieci Web.
- Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).
- Więcej informacji

Jeżeli nie dysponujemy takim certyfikatem należy wybrać *Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web*. Wówczas pokaże się okno logowania do serwera systemu bibinet.

Zapamiętaj moje poświadczenia

Jako Nazwę użytkownika należy wpisać swój numer w systemie bibinet i hasło (4-6 cyfr). Po zaakceptowaniu pokaże się raport indywidualny pracownika.

Raport indywidualny
Karta czasu pracy
Wnioski i ustawienia

01.03.2011 - 31.03.2011

Oznaczenie dnia	Zarejestrowany czas pracy				Norm. czas pracy			Nadgodziny			Dodatkowe dane								
dzień	regulamin	wejście	typ	wyjście	typ	zarej.	przerwa	norma	Z	zal.	N	N 50%	N 100%	bilans	służbowe	niedziele	p. nocna	wolne	
01 Wt	Regulamin	07:36	N	15:36	N	08:00		08:00	✓	08:00									
02 Śr	Regulamin	Zwolnienie lekarskie																	
03 Cz	Zwolnienie L4 1342/2011	skie																	
04 Pi	Regulamin	Zwolnienie lekarskie																	
05 So	Regulamin																		
06 Ni	Regulamin																		
07 Pn	Regulamin	07:38	N	10:38	S	09:22		08:00		08:15	✓	00:10	00:00	+00:05	00:37				
08 Wt	Regulamin	06:30	N	06:45	P	08:45	00:01	08:00	✓	08:44				+00:44					
09 Śr	Regulamin	10:10	N	16:18	N	06:08		08:00		06:08				-01:52					
10 Cz	Regulamin	10:10	N	17:00	N	06:50		08:00		06:50				-01:10					
11 Pi	Regulamin	08:10	N	17:22	N	09:12		08:00		08:15	✓	00:15	00:00						
12 So	Regulamin	21:23	N	08:37		08:37		00:00	✓	08:37	✓	00:00	08:37			08:00	08:37		
13 Ni	Regulamin	12:00	N	14:00	N	02:00		00:00	✓	02:00				+02:00	02:00				
14 Pn	Zamiana	22:05	N			07:56		08:00	✓	07:56				-00:04			07:55		
15 Wt	Zamiana			06:01	N	00:00		08:00		00:00				-08:00					
16 Śr	Regulamin	Etat - Przerwa 00:00 - 00:15																	
17 Cz	Regulamin	Wejście 22:00 - 22:15																	
18 Pi	Regulamin	Wyjście 29:45 - 30:15																	
19 So	Regulamin	Norma - Max 08:00 - 08:15																	
20 Ni	Regulamin	Przerwa 24:00 - 24:00																	
21 Pn	Regulamin																		
22 Wt	Regulamin																		
23 Śr	Regulamin																		
24 Cz	Regulamin																		
25 Pi	Regulamin																		
26 So	Regulamin																		
27 Ni	Regulamin																		
28 Pn	Regulamin																		
29 Wt	Regulamin																		
30 Śr	Regulamin																		
31 Cz	Regulamin																		
Suma z dni okresu						066:50	00:01	064:00	064:45		00:25	08:37	-08:17	00:37	02:00	15:55	08:37		
Rozliczenie bilansu								064:00						-08:17					
Rozliczenie okresu						066:50	00:01	064:00	064:45		00:25	08:37	-08:17	00:37	02:00	15:55	08:37		

0 - notatka ✖ - brak przerwy N - zdarzenie normalne S - zdarzenie służbowe P - zdarzenie socjalne ■ - zdarzenie dopisane

©2010 MicroMade. Niniejsza witryna jest częścią systemu bibinet firmy MicroMade.


## 2.3 NOWE FUNKCJE I RAPORTY PROGRAMU

Wersja 1.10 została wzbogacona o nowe funkcje. Dodano także nowe raporty. Od wersji 1.10.11 możliwe jest także zapisywanie wszystkich raportów w postaci dokumentów pdf.

### 2.3.1 Edycja kalendarza ogólnego


Umożliwiono ustawianie pory nocnej od 21:00 do 23:00 co 15 minut.

Wprowadzono do kalendarza nowe święto Trzech Króli 6 stycznia.

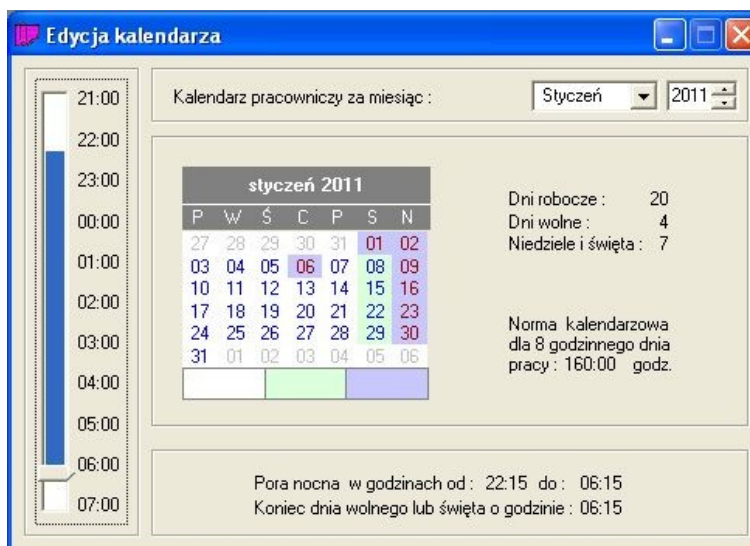

### 2.3.2 Edycja nieobecności

Dopisano całą grupę Nieobecności dyscyplinarne. Uporządkowano pozostałe nazwy nieobecności tak aby były czytelne na raportach podglądanych przez przeglądarkę internetową.

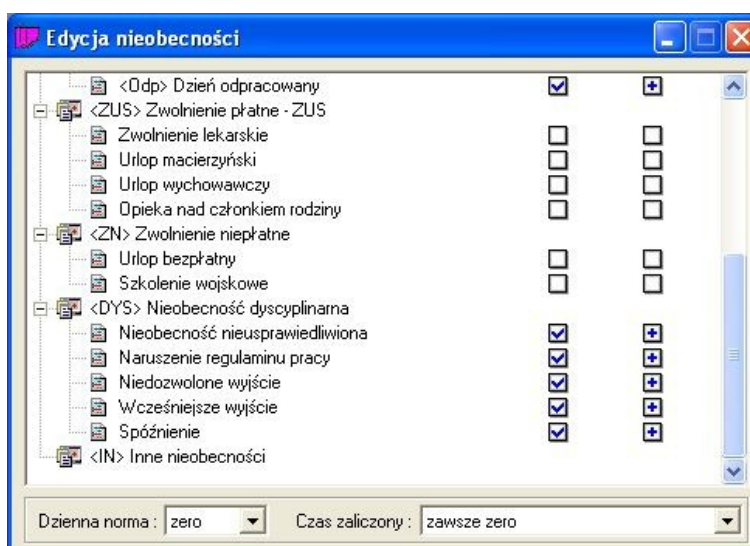

### 2.3.3 Raport zarejestrowanych zdarzeń

W panelu sterującym w zakładce obszary uaktywniono raport *Zarejestrowane zdarzenia*. Otwiera się go w menu kontekstowym klikając prawym klawiszem myszy na nazwie zakładu pracy. W kalendarzu znajdującym się w dolnej części okna raportu wybieramy interesujący nas dzień. Raport pokazuje wszystkie rejestrowane przez system zdarzenia z wyłączeniem rejestracji wejść – wyjść. Raport zawiera cztery grupy zdarzeń:

- zdarzenia przychodzące z urządzeń (poza rejestracjami)
- dotyczące połączeń sieciowych
- opisujące działania operatorów
- zgłaszane przez system

### 2.3.4 Raport RODO

W programie bibi dostępny raport przetwarzania danych osobowych dla każdego użytkownika systemu.

nr karty : 0010
pracownik : Kowalski Jan
zdjęcie : tak

czas : 06.04.2018 12:28
firma : Test MicroMade
NIP

#### Raport przetwarzania danych osobowych


Historia wprowadzania danych personalnych dla karty			
czas	operator		czynność
26.10.2017	Administrator		Dodanie nazwiska
26.10.2017	Administrator		Dodanie imienia
26.10.2017	Administrator		Dodanie zdjęcia
06.04.2018	<operator 0B>		Edycja zdjęcia

Potwierdzam zgodność danych zawartych w raporcie  ----- data i podpis osoby odpowiedzialnej	pieczęć firmowa
--	-----------------

Aby zapewnić poufność danych osobowych zawartych w programie bibi wprowadzono zmianę powodującą ukrywanie tych danych podczas sesji zdalnego wsparcia. Po aktywowaniu zdalnej pomocy systemu bibinet i zamknięciu programu bibi, następane uruchomienie programu następuje w trybie "RODO" (operator z centrum pomocy nie będzie widział danych osobowych wprowadzonych do systemu).

### 2.3.5 Instalacja terminali


W programie narzędziowym biclient niezbędnym przy instalacji terminala w systemie bibinet dodano zakładkę umożliwiającą wybranie karty sieciowej, wg której następować ma autoryzacja terminala w systemie. Funkcja jest przydatna szczególnie dla komputerów posiadających kilka kart sieciowych.

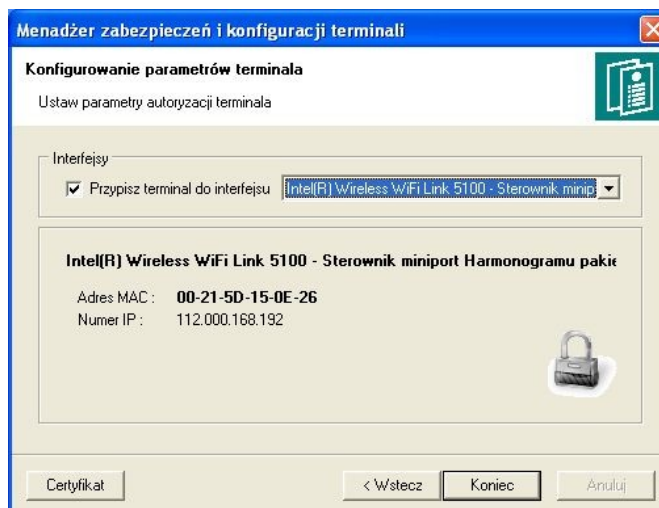

## 2.4 FUNKCJE POMOCY W PROGRAMIE

W wersji 1.10 znacznie rozbudowano narzędzia pomocy w obsłudze programu i konfiguracji sprzętu..

### 2.4.1 Instrukcja obsługi

Uaktywniono szybki dostęp do instrukcji obsługi programu poprzez naciśnięcie ikonki  w pasku narzędziowym lub z menu tekstowego *Pomoc* → *Instrukcja obsługi*. Po kliknięciu otwiera się dodatkowe okno programu Adobe Reader, w którym można przeglądać instrukcję obsługi programu. Do znalezienia interesujących nas haseł w instrukcji można wykorzystać okienko wyszukiwania.




### 2.4.2 Zdalna pomoc systemu bibinet

Z menu tekstowego *Pomoc* można wybrać funkcję zdalnej pomocy systemu bibinet.

Po wybraniu tej opcji zostaje nawiązana sesja, w której operator z centrum pomocy bibinet może bezpośrednio na komputerze użytkownika zapoznać się z ustawieniami w programie bibi, zlokalizować problem i wprowadzić ewentualne poprawki. Przez cały czas użytkownik może śledzić działania operatora i konsultować z nim wprowadzane zmiany.

Standardowo pomoc ta jest możliwa w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00. Poza tymi godzinami funkcja ta jest nieaktywna.

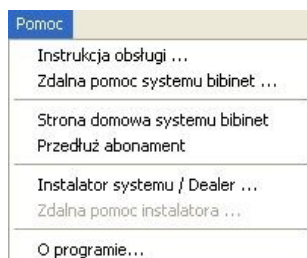

### 2.4.3 Przedłużenie abonamentu

Z menu tekstowego *Pomoc* można w razie potrzeby skorzystać z formularza umożliwiającego zamówienie abonamentu na pomoc techniczną i prawo pobierania uaktualnień programu ze strony: [www.micromade.pl](http://www.micromade.pl), a także zamówić abonament na podgląd raportów przez przeglądarkę internetową. Informacje na temat ważności abonamentu, numeru i nazwy licencji można znaleźć w menu *Pomoc* → *O programie*.

## 2.5 KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

W programie narzędziowym bserver dodano zakładkę umożliwiającą wskazanie dysku sieciowego lub serwera FTP na który ma być zapisywana kopia bezpieczeństwa programu.

## 2.6 PROGRAM BI<sub>F</sub>AKTY

Program przeznaczony dla służb nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrolą dostępu. Program na bieżąco pokazuje zdarzenia w systemie.

W razie potrzeby istnieje możliwość wydrukowania (do plików formatu pdf) list obecnych w wybranych strefach lub obszarach pracowników (np. w przypadku ewakuacji).

## 2.7 TWORZENIE DOKUMENTÓW PDF

Od wersji 1.10.11 jest możliwe tworzenie dokumentów pdf podpisanych cyfrowo. Każdy otwarty raport można wyeksportować do pliku pdf.

Dodatkowo po zakończeniu roku obrachunkowego można stworzyć dokument pdf zawierający karty czasu pracy wszystkich pracowników z podłączonymi indywidualnymi raportami miesięcznymi. W ten sposób można przechowywać dokumenty ewidencji czasu pracy.

## 3. Nowości w wersji 1.11

### 3.1 NOWOŚCI WERSJI 1.11.1.01

Wersja 1.11 przygotowała nasz program do zmian wprowadzonych przez Windows 11, zmian wynikających z podniesienia bezpieczeństwa przeglądarek internetowych i zmian wynikających z nowej polityki platformy TeamViewer.

Obecnie wprowadzone zmiany to:

- serwer www dostosowany do nowych polityk bezpieczeństwa zastosowanych w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych (podgląd raportów indywidualnych dla pracowników przez www)
- nowa wersja zdalnej pomocy (biHelp) dostosowana do zmian na serwerach TeamViewer
- dostosowanie systemu do zmian wymagań poziomów bezpieczeństwa w najnowszych wersjach (aktualizacjach) systemu Windows

### 3.2 NOWOŚCI WERSJI 1.11.1.02

Ta wersja wprowadza możliwość używania do identyfikacji pracowników ich telefonów komórkowych wyposażonych w funkcję NFC. Aby używać tej opcji trzeba posiadać w instalacji czytniki kart Mifare oraz zainstalować na telefonie aplikację bibiID.



## 4. Nowości wersji 1.12

### 4.1 NOWOŚCI W PROGRAMIE BIBI:

- dodanie obsługi szafek pracowniczych zarządzanych przy pomocy kontrolera bibi-K26 i modułów bibi-D56
- dodanie terminu ważności uprawnień pracownika (umożliwia np. automatyczne blokowanie uprawnień po terminie ważności badań okresowych)
- w edycji operatorów dodanie uprawnienia „Zdalnie otwieranie przejścia” z poziomu programu bibiBramka
- dodanie nowych ustawień dla przejść („Otwórz przejście podczas ewakuacji” i „Wyjście do bezpiecznego obszaru”)
- dodanie trybu ewakuacji który umożliwia otwieranie przejść z ustawionym wyborem „Otwórz przejście podczas ewakuacji” jednym kliknięciem
- alfabetyczne sortowanie obszarów w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
- wyszukiwanie obszarów po nazwie w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
- w rocznej archiwizacji rejestracji czasu pracy do dokumentu pdf (w opcji edycja okresów rozliczeniowych → wygeneruj karty czasu pracy) dodano zwolnionych pracowników (tych , którzy nie są widoczni w panelu sterującym w zakładce Grupy, a ich rekordy w Edycji danych pracowniczych są wyszarzone - nieaktywne)

### 4.2 NOWOŚCI W PROGRAMIE BIBIFAKTY:

- dodano konfigurację obszarów ewakuacji
- dodano ewakuację przebywających osób
- w „Miejsce przebywania pracowników” dodano wybór „Tylko zdarzenia wybranych obszarów” który umożliwia (przy odpowiednich ustawieniach) m in. szybkie wyświetlenie listy wszystkich osób przebywających na terenie firmy

### 4.3 BIBIBRAMKA:

- dodano zdalne otwieranie przejścia przez uprawnionego operatora (np. w celu wpuszczenia gościa)

## 5. Nowości wersji 1.14

### 5.1 NOWOŚCI W PROGRAMIE BIBI:

Dwukrotnie zwiększono ilość grup pracowniczych z 256 do 512. Ta ilość grup jest obsługiwana przez kontrolery sieciowe systemu bibinet. Nie ma zastosowania do starych kontrolerów bibi-K12.

Po upgradzie do nowej wersji nastąpi automatyczna konwersja bazy danych. Uruchomienie programu w nowej wersji 1.14 wszystkie kontrolery dostaną nowy firmware (z wyjątkiem bibi-K12)

## 6. Historia zmian

Nr aktualnie zainstalowanej u Państwa wersji można znaleźć po otwarciu okienka "Dodaj lub usuń programy", lub z lewej strony granatowego paska w górnej części okna programu.

Zawsze wystarczy zainstalować od razu tą najnowszą wersję.

- ale warto przeczytać uwagi co zostało poprawione w kolejnych wersjach
- i czy któreś z tych poprawek nie wymagają dodatkowych działań - np. uruchomienia programu biSprzęt.

### 6.1 WERSJA 1.10.0.0 - 25.03.2011

- pierwsza kompilacja wersji 1.10
- wersja podpisana cyfrowo - certyfikat wydany przez CERTUM

### 6.2 WERSJA 1.10.4.0 - 10.02.2012

- poprawiony błąd wydawania uprawnień (w niektórych wypadkach, jak były 2 uprawnienia dla jednej karty (grupowe+indywidualne) i jedno zostało usunięte, to drugie było blokowane)
- poprawiono błąd daty 29 lutego (generowanie okresów rozliczeniowych z przejściem z roku nieprzestępnego na przestępny, pomijało dzień 29.02, np. okres od 01 listopada 2011 do 31 października. Gdy okres rozliczeniowy był pełnym rokiem kalendarzowym błąd nie występuje.)
- nowa licencja wersji demonstracyjnej programu.

### 6.3 WERSJA 1.10.5.0 – 07.05.2012

- przykładowe dane w wersji demonstracyjnej programu przeniesione na 2012 rok
- zawiera upgrade urządzeń
  - przy kontrolerach dołączonych poprzez interfejs bibi-F21(MM-I485) konieczne jest uruchomienie programu biSprzęt
  - interfejs bibi-F22 wykona upgrade automatycznie (również dołączone do niego kontrolery będą upgradowane)

Poprawka w interfejsie **bibi-F22**:

- możliwość wgrania certyfikatu z węzła bibinet poprzez stronę www interfejsu (istotne dla interfejsów podłączanych w innych segmentach sieci niż serwer systemu bibinet)
- możliwość zapisania ze strony www do pliku stanu interfejsu (wraz z całym dziennikiem zdarzeń)

Poprawka w kontrolerze **bibi-K12**:

- dodany mechanizm skracający czas weryfikacji konfiguracji urządzenia
- dodana flaga umożliwiająca prawidłową obsługę rygli rewersyjnych (impuls otwarcia nie jest skracany po sygnale z czujnika otwarcia) – przydatne szczególnie przy sterowaniu zworami elektromagnetycznymi z wbudowanym czujnikiem otwarcia drzwi.

## 6.4 WERSJA 1.10.6.0 – 22.03.2013

- poprawiono błąd wydruku raportu indywidualnego wykonywanego z poziomu podglądu raportu przez przeglądarkę internetową
- poprawiono działanie programu bibiSzeF. Obecnie program pokazuje obecnych/nieobecnych pracowników analizując tylko wejścia/wyjścia RCP.
- dopisano nowe rozdziały do instrukcji obsługi programu i instrukcji instalacji.

## 6.5 WERSJA 1.10.7.0 – 10.09.2013

- dołożono możliwość drukowania raportów obecnych/nieobecnych pracowników do plików w formacie pdf z poziomu programu bibiSzeF
- umożliwiono konfigurację i obsługę nowych urządzeń - rejestratorów czasu pracy bibi-C25 (13,56 MHz)

## 6.6 WERSJA 1.10.7.2 – 18.02.2014

- poprawiono identyfikację serwera (węzła) bibinet instalowanego na serwerach domenowych
- poprawiono obsługę obszarów zabezpieczonych o indeksach powyżej 256 numeru

## 6.7 WERSJA 1.10.7.4 – 19.05.2014

- dopisano obsługę i konfigurację rejestratorów czasu pracy bibi-C24 (karty Unique 125 kHz)

## 6.8 WERSJA 1.10.7.5 – 25.06.2014

- poprawiono algorytmy liczenia czasu pracy i czasu przekroczenia zadeklarowanej przerwy w pracy
- poprawiono filtrowanie wyświetlanych zdarzeń w aplikacji bibiBramka
- poprawiono oprogramowanie kontrolerów bibi-K12 i interfejsów bibi-F22

W związku z tym:

1. Jeżeli do systemu podpięte są kontrolery poprzez interfejs bibi-F21, po wykonaniu reinstalacji oprogramowania należy przeprowadzić aktualizację sprzętu przy pomocy programu narzędziowego biSprzęt.
2. Jeżeli do systemu podpięte są kontrolery poprzez interfejs Ethernetowy bibi-F22 aktualizacja sprzętu wykona się automatycznie po uruchomieniu programu bibi w nowej zaktualizowanej wersji. Jeżeli w instalacji są stare interfejsy bibi-F22 może wystąpić kłopot z automatycznym upgrade tych interfejsów (będą przekreślone w oknie "Opcje systemu bibi" w programie bibi). W tym wypadku należy przeprowadzić ręczny upgrade interfejsów przez ich stronę www. (operacja opisana w instrukcji obsługi interfejsu bibi-F22).

## 6.9 WERSJA 1.10.11.1 – 25.03.2015

- dołożono możliwość drukowania wszystkich dostępnych raportów do plików w formacie pdf
- dołożono możliwość archiwizacji danych do dokumentów pdf podpisanych cyfrowo (uwaga! przed uruchomieniem tej funkcji prosimy sprawdzić ilość dostępnego miejsca na dysku)
- umożliwiono konfigurację i obsługę nowych urządzeń - kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25 i powiązanych z nimi czytników i modułów rozszerzeń.

- poprawiono algorytm liczenia czasu wyjść służbowych
- poprawiono filtrowanie wyświetlanych zdarzeń w aplikacji bibiszef

## 6.10 WERSJA 1.10.11.2 – 13.04.2015

- dołożono nowszą wersję oprogramowania rejestratorów bibi-C24 i bibi-C25 (rejestratory po upgrade programu aktualizują się automatycznie)

## 6.11 WERSJA 1.10.11.3 – 14.05.2015

- poprawiono tworzenie dokumentów pdf
- wprowadzono tryb pełnoekranowy w aplikacji bibiBramka
- dołożono kolejną wersję oprogramowania rejestratorów bibi-C24 i bibi-C25 (rejestratory po upgrade programu aktualizują się automatycznie)

## 6.12 WERSJA 1.10.11.5 - 30.06.2015

- poprawiono generowanie certyfikatów
- poprawiono uruchomienie usług podglądu dla pracowników przez stronę www
- poprawiono błąd w liczeniu godzin służbowych (występujący tylko w momencie wielokrotnych wyjść służbowych w ciągu dnia)
- poprawiono błąd związany z pokazywaniem dni "innych" na karcie czasu pracy w podglądzie dla pracowników przez stronę www
- dodano funkcję: bigate.exe -fullscreen (powodujące przejście od razu do trybu pełnoekranowego)
- poprawiono usterkę blokowaniem się kluczy bibiHAK w bardzo specyficznych przypadkach związanych z infrastrukturą sprzętowo programową
- dołożono obsługę czytników z ekranem dotykowym bibi-R42 i bibi-R52
- dołożono obsługę nowych czytników administratora systemu: MM-A40 i MM-A50 (produkcji MicroMade)

## 6.13 WERSJA 1.10.11.7 - 23.12.2015

- poprawiono działanie programu na wirtualnych maszynach (poprawiono obsługę kluczy bibiHAK)
- nowa usługa biguard - obsługa opóźnionego startu i zmian dołączonych urządzeń w usłudze
- zmieniono obsługę domen systemu Windows (od tej wersji można instalować węzeł na dowolnym komputerze w domenie bez dostępu fizycznego do kontrolera domeny)
- dołożono obsługę kontrolera windy bibi-K28

## 6.14 WERSJA 1.10.11.8 - 10.06.2016

- wprowadzono godzinowe i ilościowe rozliczanie nieobecności ( nieobecności są rozliczane w godzinach i dniach zgodnie z danym harmonogramem)
- dostosowano raporty do zmian jak wyżej
- wprowadzono zmiany w podglądzie raportów pracowniczych przez internet ze względu na zmiany a sposobie rozliczania nieobecności
- poprawiono błędy w instalacji bibinet w wersji demo
- poprawiono błąd generowania święta Boże Ciało, w przypadku, gdy przypada ono w marcu

## 6.15 WERSJA 1.10.11.9 - 28.06.2016

- wprowadzono funkcję blokowania kierunku rejestracji w czytnikach z ekranem dotykowym LCD (bibi-R42 i bibi-R52). Operację wykonuje się z poziomu programu bibi (opcje systemu bibi).

## 6.16 WERSJA 1.10.11.10 - 09.09.2016

- poprawiono w programie bibi eksport raportów do dokumentów pdf wykonywany przez operatorów innych niż Administrator
- poprawiono działanie schematów czasowych i przejść zależnych (śluz) w kontrolerach bibi-K22 i bibi-K25
- umożliwiono import certyfikatu niezbędnego do podpisu dokumentów pdf po procesie instalacji programu (głównie dla tych co instalowali program przed wdrożeniem podpisu cyfrowego)

## 6.17 WERSJA 1.10.11.11 - 13.01.2017

- poprawiony błąd występujący w pewnych specyficznych ustawieniach regulaminu i urlopie na godziny (wyliczenia były niezgodne z regulaminem)
- poprawiony błąd w zaliczaniu godzin pracy do godzin "świętecznych"
- poprawiony błąd przy naliczaniu przerw pracowniczych w dni wolne
- dodano możliwość ustawienia przerw pracowniczych powyżej 99 minut
- poprawiono system automatycznie usuwający wielokrotne rejestracje z tej samej minuty, zostawiając zawsze ostatni typ rejestracji.
- poprawiono proces automatycznego zbierania rejestracji w kontrolerach i rejestratorach RCP systemu bibinet.

## 6.18 WERSJA 1.10.11.12 - 27.02.2017

- poprawiono działanie aplikacji bibiSzef. Od tej wersji wyświetla ona zdarzenia tylko rejestracji czasu pracy (pomijane są całkowicie zdarzenia kontroli dostępu)
- w programie bibi poprawiano algorytm obliczania przerw

## 6.19 WERSJA 1.10.11.14 – 26.05.2017

- poprawiony został eksport raportów w programach opartych na licencji bibi.KD ( tylko kontrola dostępu)
- zmieniono algorytm zaliczania błędnych rejestracji RCP wynikających z kilkukrotnego zarejestrowania kilku rodzajów zdarzeń RCP w tej samej minucie (do raportu zaliczane jest najstarsze zdarzenie)wersja 1.10.11.14 – 26.05.2017

## 6.20 WERSJA 1.10.11.15 – 10.01.2018

- poprawiono działanie aplikacji bibiFakty (bihawk.exe)
- dodano obsługę czytników bezprzewodowych
- uaktualniono dane w wersji DEMO

## 6.21 WERSJA 1.10.11.20 – 21.05.2018

- poprawiono algorytm liczenia godzin „służbowych”
- dodano "Raport przetwarzania danych osobowych"
- wprowadzono zmiany w firmwarze kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25 - poprawa działania funkcji anty pass back

## 6.22 WERSJA 1.10.11.21 – 15.07.2018

- dostosowano program narzędziowy bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
- aby zapewnić poufność danych osobowych zawartych w programie bibi wprowadzono zmianę powodującą ukrywanie tych danych podczas sesji zdalnego wsparcia. Po aktywowaniu zdalnej pomocy systemu bibinet i zamknięciu programu bibi, następane uruchomienie programu następuje w trybie "RODO" (operator z centrum pomocy nie będzie widział danych osobowych wprowadzonych do systemu).

## 6.23 WERSJA 1.10.11.23 – 18.04.2019

- poprawiono dostosowanie programu narzędziowego bikeys.exe do zmian w systemie Windows 10
- poprawki w w programie narzędziowym biarchiwer związane z usuwaniem zwolnionych pracowników
- usuwanie opisów kontrolerów K12
- automatyczne odzyskiwanie indeksów zwolnień
- automatyczne odzyskiwanie indeksów dostawców
- poprawa obsługi dodawania zdjęć pracowników
- naprawa błędu zapisu raportów do pliku w podglądzie przez stronę www dla pracowników
- zmiany w opisie pól w podglądzie przez stronę www dla pracowników
- usprawnienia w programie bibiSzeF (biboss.exe) dotyczące pracy na przełomie dób (dni)
- zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie

## 6.24 WERSJA 1.10.12.01 – 09.10.2019

- poprawki wizualne w panelu sterującym - zwiększono szerokość okna
- poprawa działania funkcji "Zbierz archiwum...".
- zmiany w aplikacji bibiFakty (bihawk.exe) umożliwiające szybkie wygenerowanie listy pracowników przebywających w firmie w wybranej strefie dostępu lub obszarze zabezpieczonym
- udostępniono nową licencję bibi.XXL umożliwiającą obsługę do 15 000 pracowników

## 6.25 WERSJA 1.10.14.01 – 17.01.2020

- poprawiono stabilność pracy oprogramowania systemu w instalacjach wielostanowiskowych
- nowa wersja zdalnej pomocy (biHelp) dostosowana do zmian na serwerach TeamViewer

## 6.26 WERSJA 1.10.14.02 – 01.06.2020

- usprawniono algorytm generowania raportu zbiorowego
- poprawiono obsługę zdarzeń alarmowych w kontrolerach bibi-K22 i bibi-K25

## 6.27 WERSJA 1.10.15.01 – 14.09.2020

- w znaczący sposób poprawiono proces uaktualniania oprogramowania w kontrolerach systemu bibinet
- zmniejszono ilość zapytań do domeny technicznej bibi.pl przez kontrolery i rejestratory zmniejszając w ten sposób ruch generowany w sieci komputerowej

## 6.28 WERSJA 1.10.16.01 – 20.11.2020

- poprawiono wydruki do plików pdf z aplikacji bibi szef i bibi fakty
- w regulach obliczeń dla dnia (w edycji regulaminów) wprowadzono określenie: "Praca zdalna poza zakładem pracy" co umożliwia w prosty sposób zadeklarowanie regulaminu dla **pracy zdalnej**

## 6.29 WERSJA 1.10.16.03 – 23.04.2021

- poprawiono listę rozwijaną *Typ urzędnika* w oknie *Edycja parametrów dostawcy sieci*
- znaczne przyspieszono wysyłanie rejestracji przez kontrolery po włączeniu serwera systemu bibinet przy pracy off-line

## 6.30 WERSJA 1.11.01.01 – 18.03.2022

- serwer www przeznaczony do podglądu raportów indywidualnych dla pracowników dostosowany do nowych polityk bezpieczeństwa zastosowanych w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych
- rozwiązanie problemu nieuwzględniania aktualnego dnia w raportach zbiorowych
- dodanie do programu bibiFakty (bihawk.exe) szybkiego sprawdzenia liczby osób obecnych w danym obszarze

- nowa wersja zdalnej pomocy (biHelp) dostosowana do zmian na serwerach TeamViewer
- nowa usługa biguard i biserver z nowym algorytmem obsługi kluczy
- dostosowanie systemu do zmian wymagań poziomów bezpieczeństwa w najnowszych wersjach (aktualizacjach) systemu Windows
- uruchamianie programów w trybie RODO (ukrywanie nazwisk i imion pracowników)

### 6.31 WERSJA 1.11.01.02 – 29.06.2022

- umożliwienie wykorzystania smartfonów z funkcją NFC do identyfikacji pracowników (zdalne przystosowanie kontrolerów systemu bibinet do tej funkcji – upgrade ich oprogramowania)
- opublikowanie pierwszej wersji programu bibiID na system Android służącego do jednoznacznej identyfikacji telefonu w systemie bibinet po protokole NFC
- wyłączenie automatycznego przełączania programu w tryb RODO po uruchomieniu Team Viewera – włączenie tej funkcji na życzenie operatora programu

### 6.32 WERSJA 1.12.02.03 – 27.11.2023

- dodanie obsługi szafek w szatniach pracowniczych
- dodanie terminu ważności uprawnień pracownika (termin ważności badań okresowych)
- w edycji operatorów dodanie uprawnienia „Zdalnie otwieranie przejścia” z poziomu programu bibiBramka
- dodanie nowych ustawień dla przejść na wypadek ewakuacji
- uruchamianie trybu ewakuacji jednym kliknięciem
- dodano alfabetyczne sortowanie obszarów w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
- dodano wyszukiwanie obszarów po nazwie w zakładce „Obszary” w panelu sterującym
- w rocznej archiwizacji rejestracji czasu pracy do dokumentu pdf dodano zwolnionych pracowników
- w programie bibiFakty dodano ustawienia związane z ewakuacją oraz umożliwiono podgląd i śledzenie ilości osób w wybranych obszarach
- w programie bibiBramka dodano możliwość zdalnego otwierania przejścia przez uprawnionego operatora

### 6.33 WERSJA 1.12.03.02 – 15.12.2023

- poprawiono błąd - poprzednia wersja nie działała z rejestratorami bibi-C24 i bibi-C25, oraz ze starymi kontrolerami bibi-K12

### 6.34 WERSJA 1.12.03.03 – 09.01.2024

- poprawiono liczenie przepracowanych godzin nocnych.
- w programie do eksportu rejestracji biExport.exe umożliwiono automatyczny eksport rejestracji z dniem bieżącym włącznie. (standardowo automatyczny eksport rejestracji był do dnia poprzedniego)

### 6.35 WERSJA 1.12.03.04 – 12.01.2024

- poprawiono błąd przy uruchamianiu serwera www (podgląd raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową)

### 6.36 WERSJA 1.12.03.05 – 24.01.2024

- poprawiono błąd występujący czasami przy dodawaniu i edycji własnych nieobecności
- uaktualniono aktualny okres rozliczeniowy w wersji DEMO programu

### 6.37 WERSJA 1.12.05.01 – 30.08.2024

- poprawiono działanie funkcji anty pass back w kontrolerach systemu bibinet
- zmieniono sposób wyświetlania urzędzeń w Opcjach systemu bibi (listy „pozwijane”)
- zmieniono sposób wyświetlania listy pracowników w Panelu sterującym
- poprawiono działanie programu narzędziowego biSerwer

### 6.38 WERSJA 1.12.05.09 – 07.11.2024

- bibi – poprawiono błąd w typie zwolnienia (Inne pokazywane były na raportach jako Dyscyplinarne)
- bibi bramka – poprawiono możliwość zdalnego otwierania przejścia dla operatora innego niż Administrator
- usprawnienie dystrybucji nowego firmware dla kontrolerów bibi-K22 i bibi-K25

### 6.39 WERSJA 1.12.05.12 - 25-09-2025

- bibi Fakty – poprawa błędów raportowania miejsca pobytu pracowników
- bibi – aktualizacja wersji DEMO
- poprawiono zgłaszanie się w programie bibi nowo dodanych kontrolerów

### 6.40 WERSJA 1.14.01.01 - 18-02-2026

- zwiększono ilość grup pracowniczych z 256 do 512 (nie dotyczy kontrolerów bibi-K12)
- poprawiono działanie funkcji antypassback w starych kontrolerach bibi-K12
- UWAGA! Po aktualizacji programu należy w programie bibi ustawić się z lewej strony okna "opcje systemu bibi" na nazwie zakładu pracy i pod prawym przyciskiem myszy wybrać funkcję "Zweryfikuj konfigurację". Ta operacja spowoduje poprawne rozesłanie uprawnień do kontrolerów i rejestratorów RCP.

### 6.41 WERSJA 1.14.01.02 - 17-03-2026

- poprawiono błąd w programie biArchiver.exe związany z funkcją usuwania zwolnionych pracowników z bazy danych (czyszczenie rekordów)
- poprawiono błąd związany z obsługą zdjęć pracowników w programie bibi.exe